



**POLYKEG PRO CON BOLSA**  
Instrucciones para el llenado  
con kit manual PolyKeg®







## EMBARRILAR

### 7. Esterilización

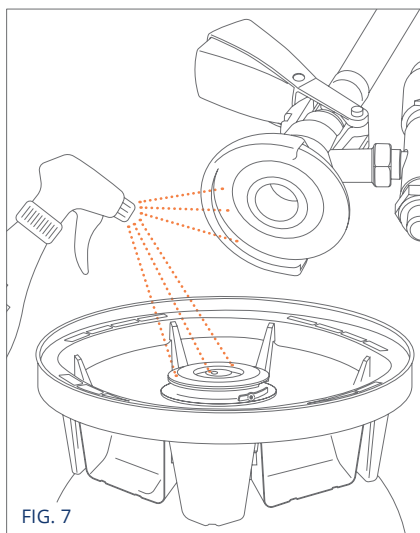


FIG. 7

Antes de empezar a llenar, esterilizar las partes en contacto con el producto como indicado en la sección "Instrucciones para la esterilización".

### 8. Conexión y control de la contrapresión

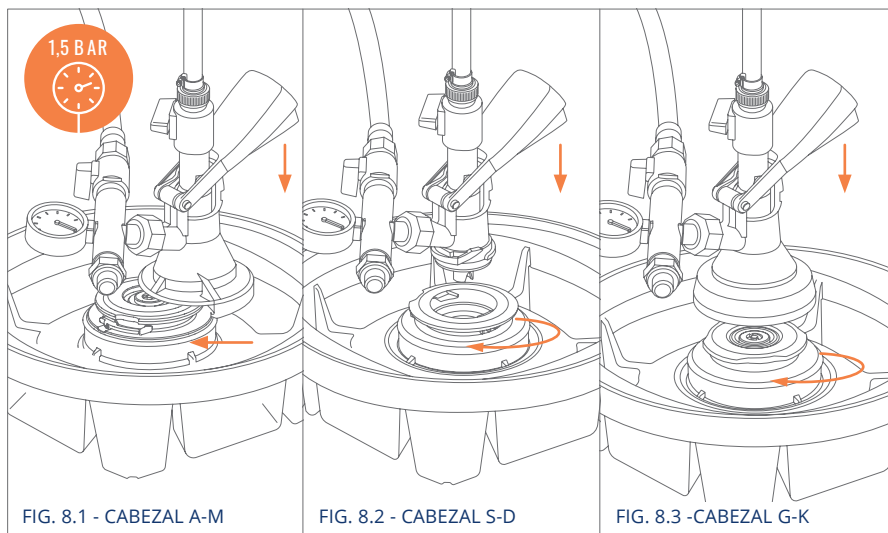


FIG. 8.1 - CABEZAL A-M

FIG. 8.2 - CABEZAL S-D

FIG. 8.3 - CABEZAL G-K

Conectar correctamente el cabezal de llenado al cabezal del barril, empujar la palanca hacia abajo y controlar la presión interior del barril.

### 9. Ajuste de la contrapresión

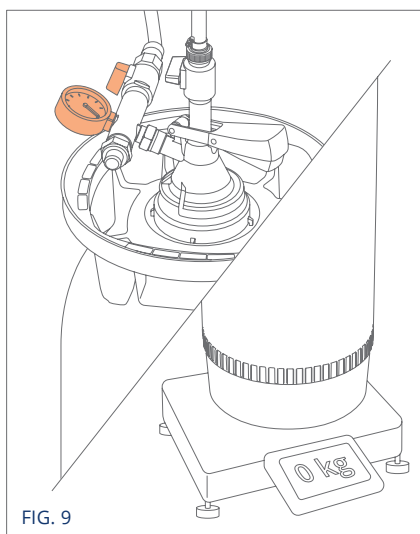


FIG. 9

Actuar sobre la llave del gas hasta alcanzar el valor de contrapresión deseado (aproximadamente 0.5 bar en menos de la presión de llenado del producto).

### 10. Llenado

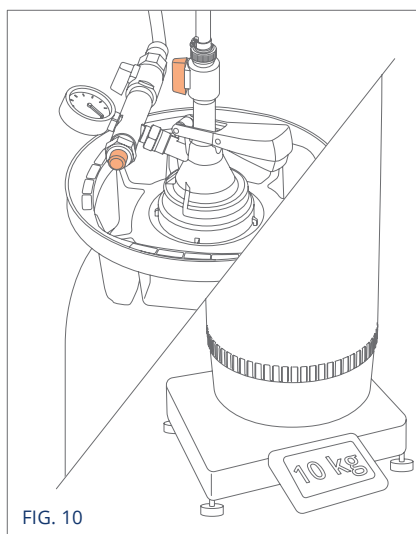


FIG. 10

Abrir la llave del producto para empezar a llenar y actuar sobre el regulador de contrapresión para configurar y/o variar la velocidad de llenado.

### 11. Final del llenado


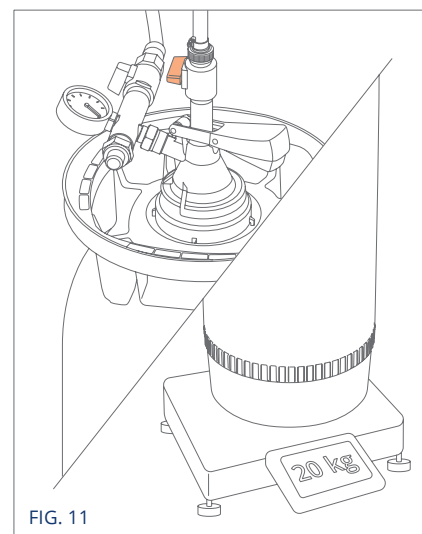


FIG. 11

Una vez alcanzado el volumen nominal de llenado, cerrar la llave del producto. No sobrepasar el volumen nominal de llenado para evitar posibles escapes de producto de la bolsa.




## 12. Equilibrio de las presiones

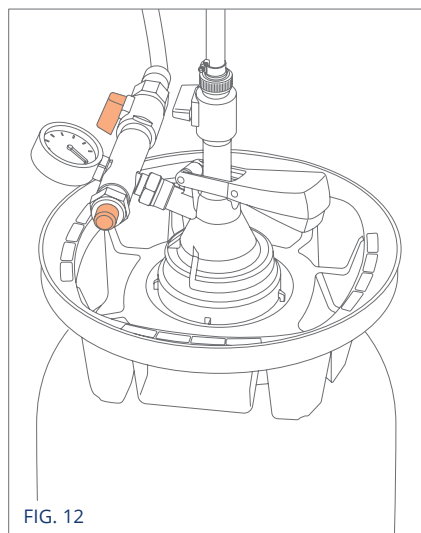


Cerrar el regulador y actuar sobre la llave del gas para llevar la contrapresión hacia un valor levemente superior a lo de llenado del producto.

## 13. Desconexión

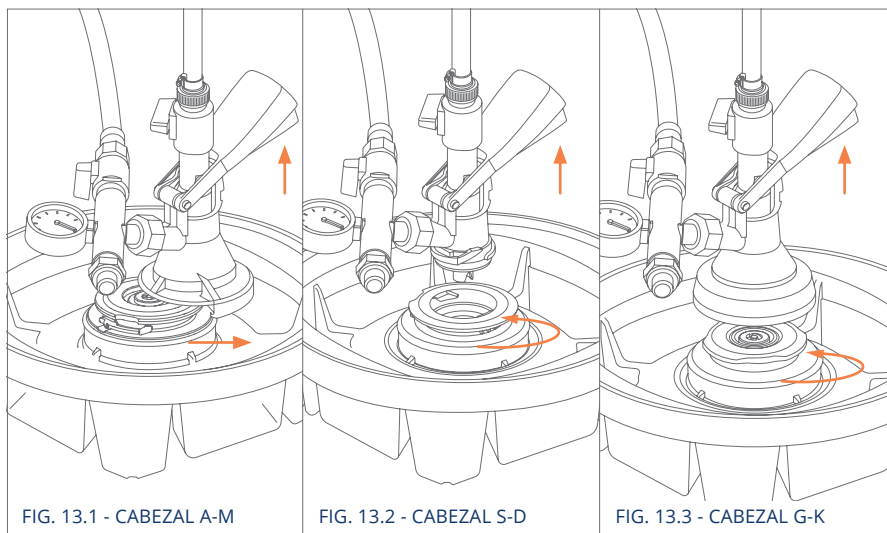


Levantar rápidamente la palanca y desconectar el conector del barril.

## 14. Esterilización del cabezal

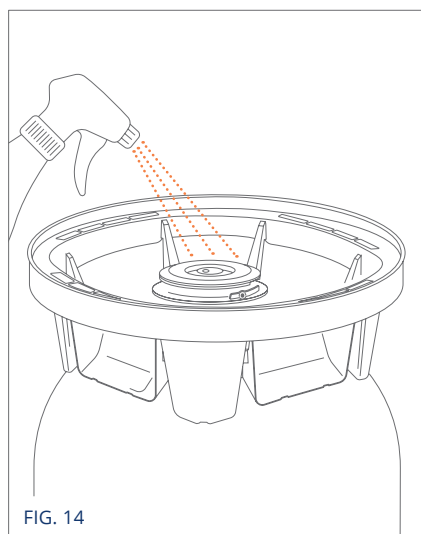

Quitar residuos eventuales de producto con agua, esterilizar la parte externa del cabezal como indicado en la sección "Instrucciones para la esterilización" y secarla.

## 15. Aplicación de la tapa de seguridad

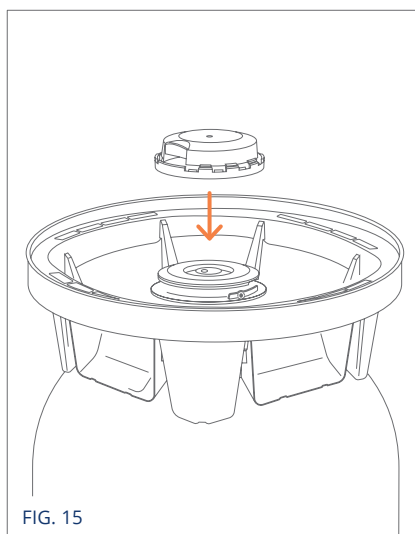

Aplicar la tapa de seguridad.